

Русский

Руководство по эксплуатации
Весы фасовочные электронные

ВЕСЫ ФАСОВОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

M-ER 326C-6.02, M-ER 326C-15.1, M-ER 326C-30.2



www.mercury-equipment.ru


Руководство пользователя

Весы фасовочные электронные M-ER 326C-6.02, M-ER 326C-15.1, M-ER 326C-30.2

Русский

ВЕСЫ ФАСОВОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

**М-ЕР 326С-6.02, М-ЕР 326С-15.1,
М-ЕР 326С-30.2**

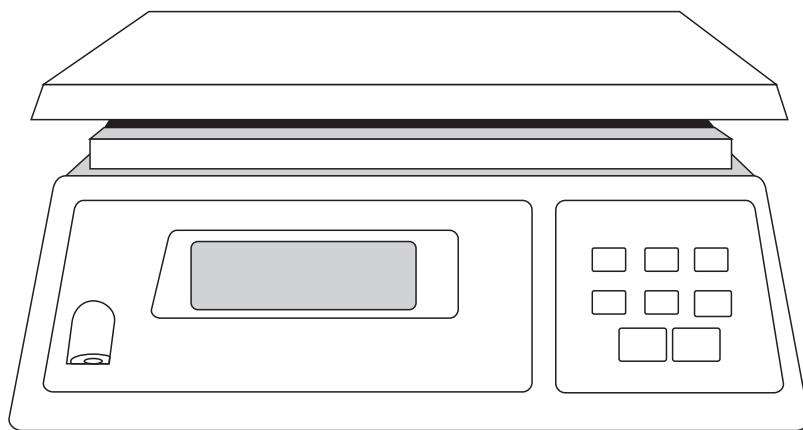

Русский

**Руководство по эксплуатации
MEQ 553.326С УМ**

Содержание:

Введение	5
Описание	5
Назначение	5
Технические характеристики	5
Состав изделия	6
Принцип действия весов	7
Маркировка и пломбирование	7
Упаковка	8
Работа с весами	8
Указание мер безопасности.....	8
Эксплуатационные ограничения.....	8
Подготовка к работе	8
Порядок работы	9
Режим работы весов	9
режим взвешивания	9
счетный режим	9
режим процентного взвешивания	10
тара	10
поверка	10
Предустановки и сообщения об ошибках	10
предустановки	10
сообщения об ошибках	11
Методы и средства поверки	11
Техническое обслуживание.....	11
Хранение	11
Транспортирование	12
Гарантии изготовителя	12
Свидетельство о приемке	13
Результаты государственной поверки при выпуске	13
Результаты технического освидетельствования специальными органами ...	14
Учет технического обслуживания	15
Заявка на гарантийный ремонт	16
Перечень специализированных организаций, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт весов	17

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве приведены технические характеристики и правила эксплуатации весов торговых электронных «М-ЕР 326С-6.02, М-ЕР 326С-15.1, М-ЕР 326С-30.2», именуемых в дальнейшем весы. Руководство содержит все сведения, необходимые для обеспечения полного использования всех потребительских возможностей весов, правильной эксплуатации и технического обслуживания. Весы работают как автономное изделие.

Предприятие-изготовитель: "MERCURY WP TECH GROUP CO., LTD"

648-59, Gongreung-Dong Nowon-Ku, Seul, Республика Корея .

ОПИСАНИЕ

Назначение

Весы предназначены для измерения массы и количества.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	326С-6.02	326С-15.1	326С-30.2
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	6	15	30
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	8	40	80
Дискретность отсчета (d) массы г	0,2	1	2
Цена поверочного деления (e), г	0,4	2	4
Класс точности весов по ГОСТ 29329	средний (III)	средний (III)	средний (III)
Диапазон выборки массы тары, кг	2	5	10
Тип индикации	ЖКИ с подсветкой (LCD with backlight)	ЖКИ с подсветкой (LCD with backlight)	ЖКИ с подсветкой (LCD with backlight)
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более	2	2	2
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА, не более	3,7	3,7	3,7
Время работы от аккумулятора, ч, не менее	80	80	80
Количество разрядов индикатора	6	6	6
Диапазон рабочих температур, °С	0...+40	0...+40	0...+40
Допустимая влажность не более, %	85	85	85
Атмосферное давление	630... 800 мм рт.ст. (84... 106,7 кПа)	630... 800 мм рт.ст. (84... 106,7 кПа)	630... 800 мм рт.ст. (84... 106,7 кПа)
Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме час, не менее	24	24	24
Масса весов, кг, не более	3,1	3,1	3,1
Габаритные размеры весов, мм, не более			
Длина	280	280	280
Ширина	310	310	310
Высота	120	120	120


Руководство пользователя

Весы фасовочные электронные M-ER 326C-6.02, M-ER 326C-15.1, M-ER 326C-30.2

Состав изделия

Общий вид весов приведен на рис.1


Рис. 1. Весы торговые
электронные «M-ER 326C-
6.02, M-ER 326C-15.1»

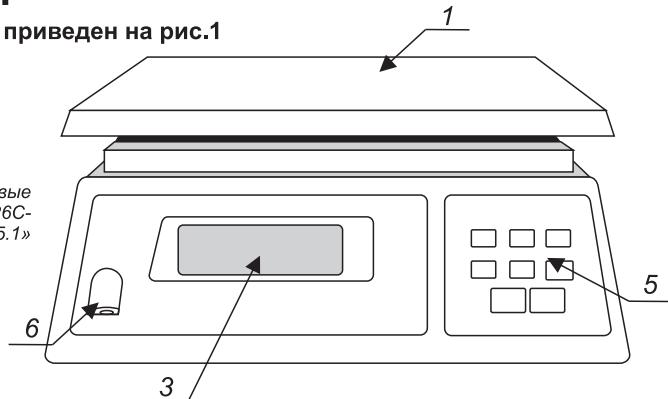

Весы состоят из следующих составных частей:

- 1 – лоток;
- 2 – корпус;
- 3 – блок индикации;
- 4 – разъем сетевого кабеля;
- 5 – клавиатура;
- 6 – уровень;
- 7 – регулируемая опора;
- 8 – выключатели.

Русский

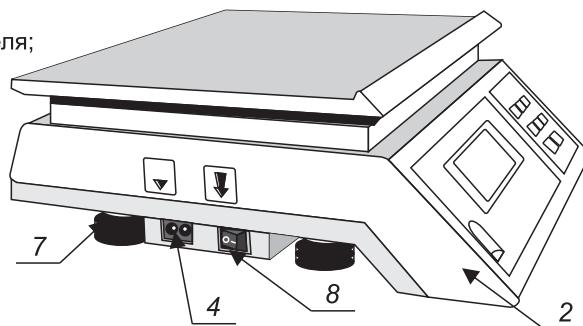

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6


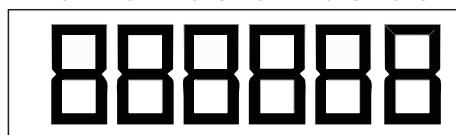


Рис. 2. Расположение
индикаторов



На весах два одинаковых комплекта индикаторов. Вид индикаторов приведен на рисунке 2. Назначение разрядов индикаторов приведено в таблице 2.

ИНДИКАТОРЫ	
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
Л1...Л6	Индикация числовых значений
→ 0 ←	Индикация "ФИКСАЦИЯ "0"
→ Т ←	Индикация "ТАРА"
%	Индикация "Процентное взвешивание"
kg/g	Индикация "Килограммы"
Lb	Индикация "Фунты"
	Индикация "Счетный режим"
	Индикация "Аккумулятор"

Таблица 2

Клавиатура расположена со стороны продавца и предназначена для выбора режима работы, параметров при программировании и выполнения калибровок. Назначение кнопок приведено в таблице 3.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
Unit	Единицы измерения
→ Т ←	Тара
→ 0 ← /	Установка нуля / Подсветка
Mode	Переключение режимов
↓	Ввод
Cal	Калибровка
Preset	Предустановка
†	Изменение параметра

Таблица 3

Принцип действия весов

Принцип действия весов заключается в следующем:
тензорезисторы, включенные по мостовой схеме, под действием измеряемого груза изменяют величину сопротивления плеч моста. В зависимости от разбалансировки моста, формируется разностное напряжение, которое поступает на вход аналогово-цифрового преобразователя электронного блока. Результат изменения входного напряжения индицируется на индикаторах в единицах массы.

Маркировка и пломбирование

На весах указаны следующие основные данные:

- обозначение весов;
- заводской номер (по системе изготовителя);
- класс точности по ГОСТ 29329;
- значение наибольшего предела взвешивания (НПВ);
- значение наименьшего предела взвешивания (НмПВ);
- потребляемая мощность;
- частота питающего напряжения;
- величина питающего напряжения;
- максимальный потребляемый ток;
- год выпуска.

Место для нанесения оттиска поверительного клейма расположено на нижней стороне корпуса весов, и доступно для обозрения.

Упаковка

Транспортная тара соответствует ГОСТ 14192 и содержит следующие манипуляционные знаки: «Осторожно хрупкое», «Верх», «Не кантовать», «Допустимое количество изделий, устанавливаемых друг на друга при хранении».

На стенках транспортного ящика указано:

- наименование весов;
- условное клеймо упаковщика и контролера;
- дата упаковки.

Комплект поставки специальными органами

Комплект поставки должен соответствовать перечню, приведенному в табл. 4.

Таблица 4

Обозначение	Наименование	Количество
MEQ 553.326С.00	Весы «М-ЕР 326С-6.02, М-ЕР 326С-15.1»	1 шт.
	Кабель питания	1 шт.
MEQ 553.326С UM	Руководство по эксплуатации	1 экз.

РАБОТА С ВЕСАМИ

Указание мер безопасности

К работе с весами и их техническому обслуживанию допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.

Во время поверки и ремонта все контрольно-измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при выключенной из сетевой розетки вилке кабеля питания.

Эксплуатационные ограничения

Запрещается устанавливать на лоток весов груз массой, превышающей НПВ+20% что может привести к физическому повреждению корпуса весов, либо выходу из строя весоизмерительного датчика.

Запрещается устанавливать и эксплуатировать весы вблизи электронагревательных приборов, источников открытого огня.

В конструкции весов предусмотрены элементы, снижающие воздействие на датчик при перегрузке платформы. Действие этих элементов может проявляться и при нагрузках, не превышающих НПВ, но размещенных на значительном удалении от центра лотка. Во избежание получения некорректных (заниженных) результатов взвешивания грузы массой более 60% от НПВ следует размещать на лотке так, чтобы центр тяжести находился близко к центру.

Подготовка к работе

Данные весы относятся к классу автономных устройств. Для работы в автономном режиме питания используется встроенный аккумулятор. Среднее время работы весов от аккумулятора зависит от степени заряженности. При полностью заряженном аккумуляторе ориентировочное время работы весов —

80 часов.

Аккумулятор подзаряжается автоматически, когда весы подключены через кабель в сеть 220В, вне зависимости от положения выключателя. При этом светится светодиод .

Установить весы на стол или предназначенную для установки весов горизонтальную поверхность, не подвергающуюся вибрациям.

Вращением регулировочных опор установить весы в строго горизонтальном положении, контролируя горизонтальность установки по уровню, расположенному на передней панели корпуса, слева.

Установить лоток на корпусе весов согласно рис 1.

При разряженном аккумуляторе, подключить весы к розетке электросети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Включить весы переводом выключателя питания в положение «ON». Появится надпись приветствия «HELLO». На всех индикаторах все сегменты проводят отсчет от 9 до 0, чтобы можно было визуально убедиться, что они работают. Включение сопровождается звуковым сигналом.

После этого на индикаторе весов индицируются нулевые значения, включается индикатор $\leftrightarrow 0 \leftrightarrow$.

Установка показаний на ноль, при необходимости, производится кратковременным нажатием кнопки $\leftrightarrow 0 \leftrightarrow$.

Включение и выключение подсветки производится длительным нажатием на кнопку $\leftrightarrow 0 \leftrightarrow$.

Выбор единиц измерения (килограммы/фунты) производится нажатием на кнопку [Units]. При этом включается соответствующий текущей единице измерения индикатор.

Выключение весов производится переводом выключателя в положение «OFF».

Порядок работы

К работе с весами допускается персонал, изучивший данное Руководство.

При обнаружении неисправности необходимо прекратить работу, отключить весы от питающей сети и вызвать электромеханика.

Работу с весами производить в соответствии с настоящим Руководством.

Режимы работы весов

Весы могут работать в следующих режимах:

- «Режим взвешивания»;
- «Счетный режим»;
- «Режим процентного взвешивания»;
- «Тара»;
- «Проверка».

Взвешивание весового товара

Переключение режимов осуществляется кнопкой [mode]. При этом загорается соответствующий текущему режиму индикатор.

Накопительный режим

Для взвешивания весового товара необходимо поместить товар на лоток весов. На индикаторе отобразится вес товара. При необходимости можно использовать тару.

Счетный режим

Войдите в счетный режим. Для работы в счетном режиме необходимо сначала взвесить

Руководство пользователя

Весы фасовочные электронные M-ER 326C-6.02, M-ER 326C-15.1, M-ER 326C-30.2

тестовую выборку. Нажмите кнопку [preset]. На дисплее отобразится “SAPX”, где X число единиц в тестовой выборке.

Нажмите [↑] чтобы циклически изменять это число: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 единиц. Нажмите [ввод] для подтверждения выбора.

После этого на дисплее появится надпись “LOAD-C”. Положите на лоток выбранное количество единиц. Нажмите [ввод] для подтверждения. Дальше работа осуществляется в режиме счета.

Если при работе появляется сообщение “-SLAC”, Это означает, что вес предметов на платформе более чем на 20% отличается от веса тестовой выборки. Работу можно продолжать, но точность счета может снизиться. Сообщение исчезнет автоматически по истечению 3 секунд.

Сообщение “-CSL” означает, что выборка слишком мала. Необходимо снова нажать кнопку [preset] для установки новой выборки, или [ввод] для выхода в режим взвешивания. Для выхода из режима тестовой выборки без сохранения нажмите [preset].

Режим процентного взвешивания

Войдите в режим процентного взвешивания.

Нажмите [preset], на дисплее отобразится “LOAD-P”. Есть 2 способа провести процентное взвешивание:

1) Положите на лоток достаточное тестовое количество предметов (оно будет принято за 100%), нажмите [ввод].

2) Нажмите [units], на дисплее отобразится “000000”. Введите с помощью кнопки [↑] поразрядно вес, который будет принят за 100%, нажмите [ввод].

Сообщение “-CSL” означает, что выборка слишком мала. Необходимо снова нажать кнопку [preset] для установки новой выборки, или [ввод] для выхода в режим взвешивания.

Тара

Для работы в режиме учета веса тары необходимо:

- установить тару на измерительную платформу весов;
- нажать кнопку «T» (Тара);
- На индикаторе отобразится значок \rightarrow T \leftarrow . При снятии тары с лотка, ее вес отобразится на индикаторе со знаком « - ». При последующих взвешиваниях товаров, будет отображаться вес НЕТТО. При снятии с лотка товара, отобразится значок \leftarrow 0 \leftarrow (фиксация «0»). Для выхода из режима учета веса тары снова нажать кнопку «T». Масса тары не должна превышать 1/3 НПВ.

Примечание: При включении весов необходимо, чтобы на лотке не было груза!

Проверка

Данный режим используется при поверке весов специализированными предприятиями, уполномоченными выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию.

Предустановки и сообщения об ошибках

Предустановки.

1. Нажмите кнопку [preset] находясь в режиме взвешивания, на дисплее отобразится предустановленное значение максимального веса и “-НН-”. Если вы не хотите его менять, нажмите [ввод] для перехода к установке значения минимального веса. Перейдите к п.3.

2. Для изменения значения нажмите [↑]. После этого нажатие на кнопку [↑] будет увеличивать значение на один в старшем разряде. Для перехода к следующему разряду нажмите [ввод]. После ввода последнего разряда весы перейдут к установленному минимальному значению веса.

3. На дисплее отобразится “-LL-”. Процедура установки значения такая же, как и в предыдущем пункте.

4. После установки минимального значения веса, настраивается сигнализация. Если на

дисплее отображается “-IN-” – сигнализация в установленных рамках; “-OUT-” – вне установленных рамок; “-NO-” – без сигнализации. Для циклического изменения используйте кнопку [↑]

5. Для подтверждения настроек нажмите [ввод]. Для сброса текущих настроек нажмите [preset] до подтверждения настроек.

Сообщения об ошибках.

- 1). Если вес предмета на лотке превышает НПВ, на дисплее отобразится “-OF-”.
- 2). Если электропитание недостаточное, на дисплее отобразится “-LO-”.
- 3). Ошибка “ННННН НННННН” означает слишком большое положительное отклонение нуля от стандартного положения. Проверьте, нет ли предметов на лотке при установке нуля.
- Ошибка “LLLLL LLLLLL” означает слишком большое отрицательное отклонение нуля от стандартного положения. Проверьте, установлен ли поток при установке нуля.
- 4) Ошибка “UNSTA” после включения означает повреждение статическим разрядом.
- 5) Ошибка “-SYS-” – необходима перекалибровка весов

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Весы подлежат государственной поверке, при выпуске из производства поверка весов проводится по ГОСТ 8.453.

Основное поверочное оборудование – гири IV разряда ГОСТ 7328.

Межповерочный интервал – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию выполняются только специализированными предприятиями, уполномоченными предприятием-изготовителем, за счет потребителя.

Работы по техническому обслуживанию осуществляются не реже одного раза в месяц и включают в себя следующие операции:

- внешний осмотр весов;
- проверку правильности показаний весов с использованием контрольных гирь.

При эксплуатации весов потребитель обязан ежедневно следить за правильной установкой весов на рабочем месте (по уровню).

Необходимо производить ежедневную протирку клавиатуры, дисплеев продавца и покупателя хлопчатобумажной тканью;

ХРАНЕНИЕ

Изделия следует хранить на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0 °C до +40 °C, при относительной влажности воздуха не более 85% при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных помещений.

Примечание: Термин «Хранение» относится только к хранению в складских помещениях потребителя или поставщика и не распространяется на хранение изделий на железнодорожных складах.

Складирование упакованных изделий должно производиться не более, чем в 5 ярусов по высоте. Расстояние между складированными изделиями, стенами и полом должно быть не менее 10 см.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделия в упаковке должны сохранять свои параметры после транспортирования автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом без ограничения скорости и расстояния.

Транспортирование должно проводиться в соответствии с действующими правилами перевозки грузов, следующими видами транспорта: а) автомобильным -Правила перевозки грузов автомобильным транспортом, 2-е изд., М., Транспорт , 1983 г.; б) железнодорожным -Правила перевозки грузов, М., Транспорт, 1983 г.; и Технические условия погрузки и крепления грузов, МПС, 1969 г.; в) авиационным (в отапливаемых герметизированных отсеках)-Руководство по грузовым перевозкам гражданской авиации 28.03.75 г.

Вид отправки -мелкая, тип подвижного состава -крытые вагоны и универсальные контейнеры.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Распаковку изделий после транспортировки при отрицательных температурах следует проводить в нормальных условиях, предварительно выдержав весы, не распаковывая, в течение 12 часов в этих условиях. Предварительно проверить сохранность транспортной упаковки и наличие пломб.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и проверены органами Госстандарта.

Изготовитель гарантирует соответствие весов техническим условиям при соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи весов (но не более 18 месяцев с даты выпуска).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;

при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов весов;

при нарушении пломб;

Гарантийное и послегарантийное обслуживание, производится только специализированными центрами по ремонту и обслуживанию, после получения заявки от потребителя на проведение соответствующих работ. Адрес центра гарантийного обслуживания заносится в руководство по эксплуатации при продаже или вводе весов в эксплуатацию: в «Акт ввода весов в эксплуатацию» и в «Перечень организаций, выполняющих гарантийный ремонт».

Весы пломбируются пломбой, устанавливаемой с нижней стороны корпуса, с помощью мастики битумной №1 ГОСТ 18680-73.

Весы фасовочные электронные М-ER 326С-6.02, М-ЕR 326С-15.1, М-ЕR 326С-30.2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы торговые электронные «М-ЕR 326С-6.02, М-ЕR 326С-15.1, М-ЕR 326С-30.2», заводской №_____ соответствуют технической документации и признаны годными для эксплуатации.
Дата выпуска _____

М.П. _____
личные подписи, оттиски личных клейм должностных лиц предприятия,
ответственных за приемку изделия, печать завода изготовителя).

_____ (подпись, ФИО)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ ПРИ ВЫПУСКЕ

Весы торговые электронные «М-ЕR 326С-6.02, М-ЕR 326С-15.1, М-ЕR 326С-30.2»
заводской №_____,
внесены в Госреестр за № 40423-09.

На основании результатов Государственной поверки, произведенной

_____,
весы признаны годными и допущены к применению.

Государственный поверитель _____
(подпись)

«_____» _____ 20____г.

М.П.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа

Русский

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом обслуживании	Должность и фамилия отв. лица

Русский

Руководство пользователя

Весы фасовочные электронные М-ЕР 326С-6.02, М-ЕР 326С-15.1, М-ЕР 326С-30.2

ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Направить по адресу: 105122 г. Москва, ул. Амурская, д. 5 строение 10.

1. Весы торговые электронные «М-ЕР 326С-6.02, М-ЕР 326С-15.1, М-ЕР 326С-30.2».

2. Заводской № _____

3. Дата выпуска: «____» 20 ____ г.

4. Дата продажи или ввода в эксплуатацию «____» 20 ____ г.

5. Наименование и адрес предприятия потребителя _____

6. Наработка весов с начала эксплуатации до отказа, ч _____

7. Внешнее проявление отказа _____

Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, причина отказа) _____

Русский

Специалист, ответственный
за ремонт весов

Руководитель
предприятия-потребителя

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И. О.)

(Фамилия И. О.)

» ____ « ____ 201 ____ г.

» ____ « ____ 201 ____ г.

Руководитель предприятия,
осуществляющего гарантийный ремонт

М.П.

(подпись)

(Фамилия И. О.)

» ____ « ____ 201 ____ г.

М.П.

М.П. (изготовителя)

Перечень специализированных организаций, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт весов

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный и послегарантийный ремонт размещен на русскоязычном сайте производителя по адресу <http://mercury-equipment.ru/whereservice>

Узнать координаты сервисного центра в своем городе можно по единому многоканальному телефону горячей линии: +7(495) 651-651-5

Города присутствия авторизованных сервисных центров:

Город	Количество авторизованных центров	Город	Количество авторизованных центров	Город	Количество авторизованных центров
Абакан	1	Кимры	1	Подольск	4
Альметьевск	1	Кимры	1	Псков	2
Андреаполь	1	Киров	1	Пушкино	1
Апатиты	1	Кирово-Чепецк	1	Пятигорск	1
Арзамас	1	Клин	2	Рассказово	1
Артем	1	Ковров	1	Ржев	1
Архангельск	2	Коломна	1	Россоши	1
Астрахань	1	Комсомольск-на-Амуре	1	Ростов-на-Дону	1
Ачинск	1	Конаково	1	Рязань	3
Аша	1	Копейск	1	Салават	1
Балаково	1	Коркино	1	Салехард	1
Балаково	2	Кострома	1	Самара	2
Балашиха	3	Котлас	1	Саранск	3
Барнаул	2	Краснодар	2	Саратов	2
Бежецк	1	Красноярск	1	Сафоново	1
Белгород	1	Кстово	1	Северодвинск	2
Березники	2	Курган	2	Селижарово	1
Бийск	3	Курск	1	Сельцо (Брянская обл.)	1
Биробиджан	1	Лабытнанги	1	Сергиев Посад	1
Биробиджан	1	Ленинск-Кузнецкий	1	Серпухов	2
Благовещенск	1	Липецк	2	Смоленск	1
Бологое	1	Лобня	1	Сочи	1
Братск	1	Люберцы	1	С-Петербург	4
Брянск	6	Людиново (Калужская обл.)	1	Ставрополь	1
В. Волочек	1	Магадан	1	Старый Оскол	1
Великий Устюг	1	Магнитогорск	1	Стерлитамак	1

Руководство пользователя

Весы фасовочные электронные М-ЕР 326С-6.02, М-ЕР 326С-15.1, М-ЕР 326С-30.2

Верхнеуральск	1	Майкоп	1	Пятигорск	1
Верхний Уфалей	1	Максатиха	1	Ступино	1
Весьегонск	1	Махачкала	1	Сызрань	1
Владивосток	3	Междуреченск	1	Сыктывкар	3
Владикавказ	1	Миасс	1	Таганрог	3
Владимир	1	Миасс	1	Тамбов	1
Волгоград	1	Москва	1	Тверь	1
Волгодонск	1	Мурманск	2	Тимашевск	1
Волжский	1	Муром	2	Тольятти	3
Вологда	1	Набережные Челны	3	Томск	2
Воркута	1	Надым	3	Торжок	1
Воронеж	3	Нальчик	1	Торопец	1
Воткинск	1	Находка	1	Троицк (Челябинская обл.)	1
Выборг	1	Нелидово	1	Тула	5
Выкса	1	Нефтекамск	1	Тулун	1
Вязьма	1	Нефтеюганск	1	Тюмень	1
Гатчина	1	Нижневартовск	2	Удомля	1
Гусь-Хрустальный	1	Нижний Новгород	3	Улан-Удэ	4
Дедовск	1	Нижний Тагил	1	Ульяновск	3
Дмитров	1	Новокузнецк	1	Усурийск	1
Дубна	1	Новороссийск	1	Уфа	2
Екатеринбург	3	Новосибирск	5	Ухта	1
Елец	1	Новочеркаск	1	Хабаровск	2
Еманжелинск	1	Новошахтинск	1	Ханты-Мансийск	1
Жуков	1	Новый Уренгой	1	Чебаркуль	1
Жуковский	1	Ногинск	1	Чебоксары	2
З. Двина	1	Норильск	1	Челябинск	2
Златоуст	2	Обнинск	2	Череповец	1
Иваново	1	Одинцово	1	Черкесск	1
Ижевск	1	Октябрьский	1	Чита	1
Инта	1	Омск	2	Шахты	1
Казань	6	Орёл	1	Щекино	1
Калининград	1	Оренбург	1	Щёлково	1
Калуга	3	Орск	1	Электросталь	1
Каменск-	1	Осташков	1	Элиста	1
Карабаш	1	Пенза	3	Энгельс	1
Кашин	1	Пермь	3	Южноуральск	1
Кемерово	1	Петрозаводск	1	Якутск	1
Кизляр	1	Петропавловск-Камчатский	4	Ярославль	3

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Гарантийный талон даёт право на гарантийный ремонт изделия в соответствии с законодательно установленными требованиями и правилами торговли Российской Федерации. Гарантийный ремонт осуществляется при условии правильного оформления гарантийного талона. При наличии печати фирмы-продавца, Гарантийный срок начинается со дня продажи оборудования. В течении этого времени, при обнаружении каких - либо неисправностей по вине изготовителя, их устранение производится бесплатно. Не подлежит гарантийному ремонту изделие с дефектами, возникшими в результате: механических повреждений; не соблюдения инструкции по эксплуатации; неправильной транспортировки; стихийных бедствий; причин, находящихся вне контроля изготовителя; попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей; ремонта, произведённого неквалифицированными лицами; внесения конструктивных изменений. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, обращайтесь в Сервисный центр.

Адрес Головного Сервисного Центра:

105497, Москва, ул. Амурская, д. 5. Тел. (495) 651-651-5,

e-mail: master@mercury-equipment.ru

Русский

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

МОДЕЛЬ M-ER 326C-6.02, M-ER 326C-15.1, M-ER 326C-30.2

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

12 месяцев с даты продажи весов (но не более

18 месяцев с даты выпуска)

ФИРМА ПРОДАВЕЦ

АДРЕС И ТЕЛЕФОН

ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ « _____ » 201 г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

МП



www.mercury-equipment.ru